

ΑΕΗΗC 1 ΣΕΠ 1994

$$S_1 = 10 \text{ kVA} \quad \left(\frac{N_1}{N_2} \frac{8000}{230} \right) Z_1 = R_1 + jX_1 = 90 + j400$$


$$Z_L = 4,2 + j3,15 \Omega$$

$$R_3 = 500 \text{ k}\Omega$$

$$X_b = 60 \text{ k}\Omega$$

$$E_1 = 7967 \angle 0^\circ$$

N.B. ② $Z_2 = ?$ ③ $I_2 = ?$ ④ $V_2 = ?$

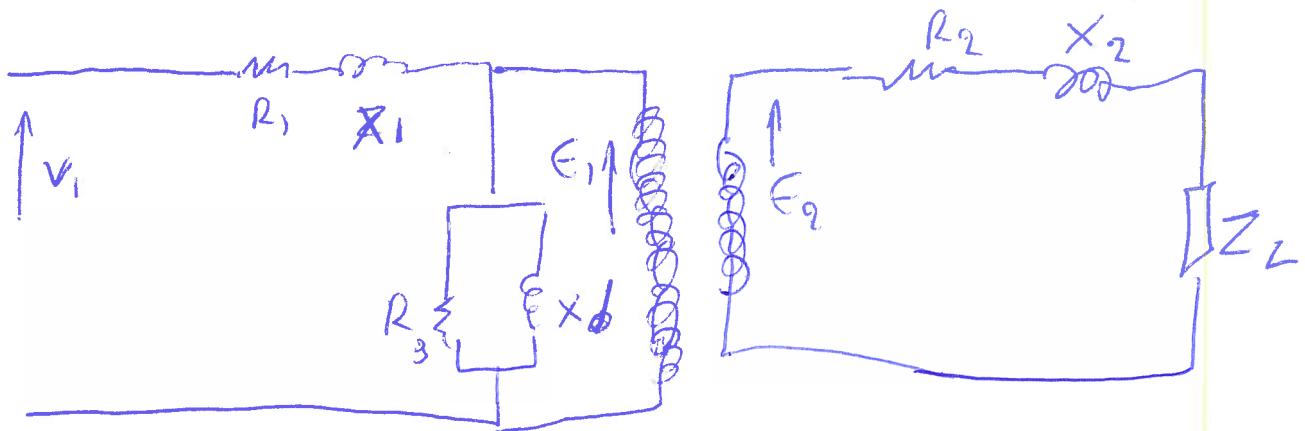

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \Rightarrow \frac{90 + j400}{Z_2} = \left(\frac{8000}{230} \right)^2 \Rightarrow$$

$$\frac{90 + j400}{Z_2} = 1209,8 \Rightarrow Z_2 = 9,07 + j0,33 \Omega$$

⑤

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{7967}{E_2} = \frac{8000}{230} \Rightarrow E_2 = 229 \text{ V} \angle 0^\circ$$

$$E_2 = V_2 + I_2(R_2 + jX_2) \Rightarrow E_2 = I_2 Z_L + I_2(R_2 + jX_2)$$

$$E_2 = I_2(4,2 + j3,15) + I_2(9,07 + j0,33) \Rightarrow$$

$$E_2 = I_2(4,27 + j3,48) \Rightarrow I_2 = \frac{229 \angle 0^\circ}{4,27 + j3,48} \Rightarrow$$

$$I_2 = \frac{229 \angle 0^\circ}{5,51 \angle 39,18^\circ} \Rightarrow I_2 = 41,56 \angle -39,18^\circ$$

⑥

$$V_2 = I_2 \cdot Z_L \Rightarrow V_2 = 41,56 \angle -39,18^\circ \cdot (4,2 + j3,15) \Rightarrow$$

$$V_2 = 41,56 \angle -39,18^\circ \cdot 5,25 \angle 36,87^\circ \Rightarrow V_2 = 218 \angle -9,31^\circ$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow I_1 = \frac{N_2}{N_1} \cdot I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{930}{800} = 1,162 < -39,18^\circ$$

$$I_1 = 0,928 \cdot 41,56 < -39,18^\circ \Rightarrow$$

$$I_1 = 1,194 < -39,18^\circ \text{ (A)}$$

$$V_1 = I_1 \cdot Z_1 + E_1 \Rightarrow V_1 = 1,194 < -39,18^\circ \cdot 80 + 400j + 7967 < 0^\circ$$

$$V_1 = 1,194 < -39,18^\circ \cdot 41 = 77,32 < 7967 < 0^\circ$$

$$V_1 = 482,88 < 77,32 - 39,18^\circ + 7967 < 0^\circ \Rightarrow$$

$$V_1 = 482,88 < 38^\circ + 7967 < 0^\circ \Rightarrow V_1 = 386,03 + 301,60j + 7967 < 0^\circ$$

$$V_1 = 8353,03 + 301,60j \Rightarrow V_1 = 8358,47 < 9^\circ$$

$$S_1 = I_1 \cdot V_1 = 1,194 \cdot 8358,47 = 10005 \text{ VA}$$

$$10 \text{ kVA} = S_1$$

$$S_{E_1} = I_1 \cdot E_1 = 1,194 \cdot 7967 = 9512 \text{ VA}$$

$$9512 \text{ kVA} = S_{E_1} \epsilon_2$$

$$S_{E_1} = S_{\epsilon_2} = 9512 \text{ kVA}$$

$$S_2 = I_2 \cdot V_2 = 41,56 < 218 = 9060 \text{ VA}$$



$$9060 \text{ kVA} = S_2$$

$$\eta = \frac{S_2}{S_1} = \frac{9060}{10} = 906 \text{ %}$$

Ach 9

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{11000}{220}$$

$$U_1 = 11000 \text{ V}$$

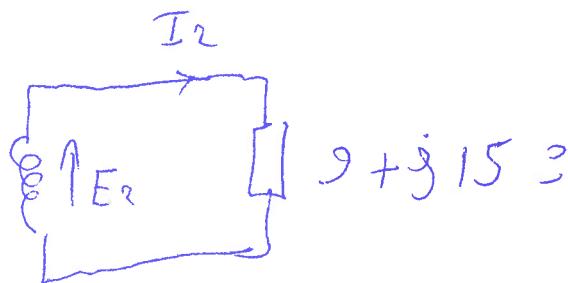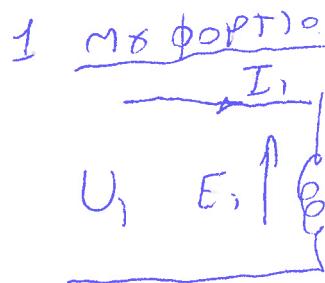

$$I_1 = ; \quad I_2 = ;$$

$$\underline{V}_2 = ;$$

$$U_1 = 11000 \text{ V} = E_2 \quad [\text{ICANN} \rightarrow]$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow E_2 = \frac{N_2}{N_1} E_1 = \frac{220}{11000} \cdot 11000 = 220 \text{ V}$$

$$E_2 = \sqrt{2} \quad [\text{ICANN} \rightarrow]$$


$$U_2 = I_2 \cdot (Z + j15) \Rightarrow I_2 = \frac{U_2}{Z + j15} = \frac{220 \angle 0^\circ}{17,49 \angle 59,04^\circ}$$

$$I_2 = \frac{220}{17,49} \angle 0^\circ - 59,04^\circ \Rightarrow I_2 = 12,57 \angle -59,04^\circ \text{ A}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow I_1 = \frac{N_2}{N_1} \cdot I_2 = \frac{220}{11000} \cdot 12,57 \angle -59,04^\circ \Rightarrow$$

$$I_1 = 0,25 \angle -59,04^\circ \text{ A}$$

② führende

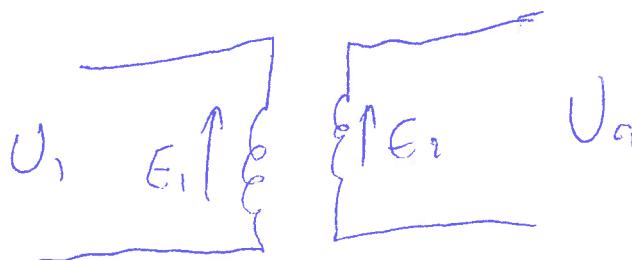


$$E_1 = U_1 = 11000 \text{ V}$$

$$E_2 = U_2 = 220 \text{ V}$$

$$I_2 = \emptyset \text{ A}$$

AEL

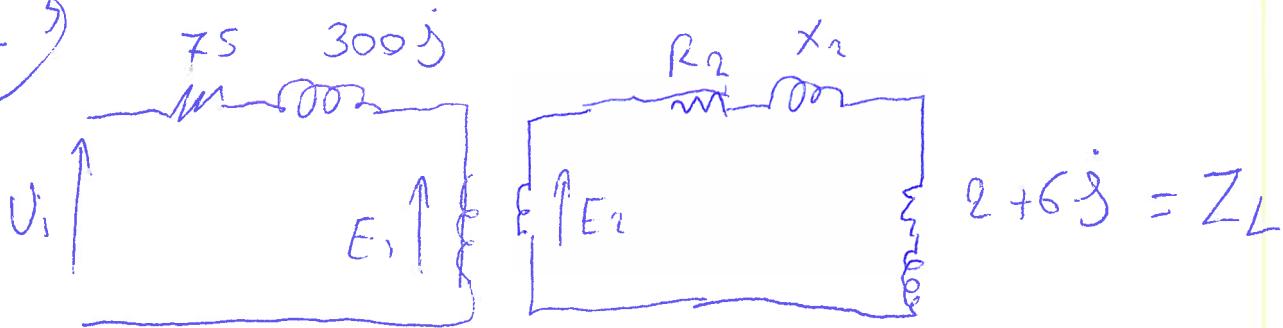

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{11000}{220} = \frac{E_1}{E_2}$$

NB ② $Z_2 \Rightarrow$ ③ $I_2 =$; ④ $U_2 \Rightarrow$ ⑤ $U_1 \Rightarrow I$

e) $\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{75 + j300}{Z_2} = \left(\frac{11000}{220}\right)^2 = 2500 \Rightarrow$

$$Z_2 = \frac{75 + j300}{2500} = \frac{75}{2500} + \frac{j300}{2500} \Rightarrow [Z_2 = 0,03 + j12]$$

B)

$$E_2 = I_2 \cdot Z_2 + I_2 Z_L \Rightarrow E_2 = I_2 \cdot (Z_2 + Z_L) \Rightarrow$$

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2 + Z_L} \Rightarrow I_2 = \frac{220}{(0,03 + j12) + (2 + 6j)} \Rightarrow$$

$$I_2 = \frac{220}{0,03 + j12} \Rightarrow I_2 = \frac{220}{6,45 \angle 71,65^\circ} \Rightarrow [I_2 = 34,1 \angle -71,65^\circ] A$$

6)

$$U_2 = I_2 \cdot Z_L \Rightarrow U_2 = 34,1 \angle -71,65^\circ \cdot (2 + 6j) \Rightarrow$$

$$U_2 = 34,1 \angle -71,65^\circ \cdot 6,32 \angle 71,57^\circ \Rightarrow [U_2 = 915,51 \angle -9,08^\circ]$$

5)

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow I_1 = \frac{220}{11000} \cdot I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{220}{11000} \cdot 34,1 \angle -71,65^\circ \Rightarrow$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow I_1 = \frac{220}{11000} \cdot I_2 \Rightarrow I_1 = 0,682 \angle -71,65^\circ = I_1 \quad (A)$$

$$I_1 = 0,02 \cdot 34,1 \angle -71,65^\circ = 0,682 \angle -71,65^\circ = I_1$$

E)

$$U_1 = I_1 \cdot Z_1 + E_1 \Rightarrow U_1 = (0,682 \angle -71,65^\circ) \cdot (75 + j300) + 11000$$

$$U_1 = 0,682 \angle -71,65^\circ \cdot (302,23 \angle 75,96) + 11000 \Rightarrow U_1 = 210,89 \angle 9,31^\circ + 11000$$

$$U_1 = 210,89 + j5,85j + 11000 \Rightarrow U_1 = 11210,22 + j5,85j = 11210,23 \angle 0,08^\circ$$

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής με αντίσταση δευτερεύοντος $10 + j40 \Omega$. τροφοδοτεί φορτίο 190KVA με τάση 2.3KV Ο συντελεστής ισχύος του φορτίου είναι 0.8 επαγωγικός. Να υπολογιστεί η τάση εξ επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος καθώς και η ισχύ που καταναλώνει το φορτίο.

2.5 μονάδες

$$R_s + jX_s = 10 + j40 = 41,23 \angle 75,96^\circ$$

$$S = 190 \text{ KVA} \quad V = 2.3 \text{ KV} \quad | \quad I_s = \frac{190000}{2300} = 82,60 \quad I_s = 82,60 \angle -36,6^\circ$$

$$\cos \varphi = 0.8 \Rightarrow \varphi = 36,86^\circ$$

$$\epsilon_s = ; \quad P = 82,60 \times 2300 \times 0.8 = 152 \text{ KW}$$

$$\epsilon_s = I_s (R_s + jX_s) + 2300 = 82,60 \angle -36,6^\circ \cdot 41,23 \angle 75,96^\circ + 2300$$

$$= 3405,6 \angle 39,36^\circ + 2300 = 5389,77 \angle 23,64^\circ \text{ volt}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{-3236}{12932} \tan(39,36^\circ) \Rightarrow b = 0,82a \quad a = \frac{3405}{12932} = 2633$$

$$b = 2159$$

- 3 Τριφασικός Μετασχηματιστής 1000/120V τροφοδοτεί φορτίο 2,5 KVA να υπολογιστούν όλες οι τιμές των ρευμάτων και των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος για την συνδεσμολογία Δ-Υ.

1 μονάδα

$$③ Q=90 \quad R_f + jX_p = 5 + j103 = 11,18 \angle 63,43$$

$$R_L = 10 + j350 = 31 \angle 78,69$$

$$V_S = 10,5KV = E_S = 11,5KV \quad E_F = Q \cdot E_S = 90 \cdot 11,5 = 930,000V$$

$$I_S = \frac{V_S}{R_L} = \frac{11500}{31,78,69} = 363,5 \angle 78,69 A$$

$$I_P = \frac{I_S}{2} = 181,75 \angle 78,69 A$$

$$V_P = E_F + I_F \cdot (11,18 \angle 63,43) = 930,000 + 11,27 \angle 78,69 \cdot 11,18 \angle 63,43 \Rightarrow$$

$$V_P = 930,000 + 120,59 = 830,000 + 120,59 - 315,26$$

$$V_P = 830,000 \angle -22,66 \text{ Volt}$$

3. Μονοφασικός μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 20, έχει αντίσταση στο πρωτεύον $(5+j10)\Omega$ και τροφοδοτεί φορτίο $(10+j50)\Omega$. Εάν η τάση εξόδου είναι $11,5KV$, να υπολογιστούν οι άγνωστες τάσεις και ρεύματα στο πρωτεύον, εάν ο πυρήνας και το δευτερεύον θεωρηθούν ιδανικά.

2,5

Τριφασικός μετασχηματιστής $22KV/400V$ (πολικές τάσεις) είναι συνδεδεμένος κατά Δ - Y και τροφοδοτεί φορτίο $1000KVA$.

- A) Να σχεδιαστεί το ισοδύναμο κύκλωμα.
B) Να υπολογιστούν όλες οι τάσεις και τα ρεύματα.

2

Γεννήτρια Σ.Ρ. παράλληλης διέγερσης $220V$, με εσωτερική αντίσταση $0,3\Omega$ και αντίσταση διέγερσης 22Ω , στρέφεται με $1500rpm$ και τροφοδοτεί φορτίο $5KW$. Να υπολογιστούν:

- a) Τα ρεύματα και η τάση εξ επαγωγής της μηχανής.
B) Η τάση εξ επαγωγής εάν η ταχύτητα γίνει $1000rpm$.

1,5

$$1000 \cdot 1000000 = 5 \cdot 1500 I_S \quad I_S = 920A$$

$$R_F = 92 \quad n = 1500 rpm$$

$$R_a = 0,3$$

$$I_a = I_F + I_L$$

$$I_F = \frac{V_S}{R_F} = \frac{920}{92} = 10A$$

$$I_A = 10 + 92,72 = 102,72A$$

$$\epsilon = 920 + 102,72 \cdot 0,3 = 920 + 30,81 = 950,81V$$

$$P = V_S \cdot I_L \Rightarrow 5000 = 920 I_L \Rightarrow I_L = 54,35A$$

$$I_L = \frac{5000}{920} = 54,35A$$

$$I_A = 10 + 54,35 = 64,35A$$

$$E = 920 + 64,35 \cdot 0,3 = 920 + 19,305 = 939,305V$$

$$\frac{E_{1500}}{E_{1000}} = \frac{1500}{1000} \Rightarrow E_{1000} = \frac{920,81 \cdot 1000}{1500}$$

$$E_{1000} = 613,87V$$

$$I_{\phi_F} = \frac{E_{1000}}{R_F} = \frac{613,87}{92} = 6,67A$$

$$I_{\phi_P} = \frac{E_{1000}}{R_P} = \frac{613,87}{0,3} = 2042,9A$$

$$I_{L_P} = \frac{E_{1000}}{R_L} = \frac{613,87}{22} = 27,85A$$

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 20 τροφοδοτείται με τάση 10KV και απορροφά ρεύμα $1,5 \angle -35^\circ$ A. η αντίσταση του πρωτεύοντος είναι $5 + j40$ Ω. Εάν το δευτερεύον και ο πυρήνας θεωρηθούν ιδανικά να υπολογιστούν όλες οι άγνωστες τιμές των τάσεων και των εντάσεων του μετασχηματιστή.

2.5 μονάδες

$$\alpha = 20$$

$$V_p = 10000 \text{ volt}$$

$$I_p = 1,5 \angle -35^\circ$$

$$R_p + jX_p = 5 + j40 = 49,31 \angle 82,87^\circ$$

$$I_s = 20 \cdot 1,5 \angle -35^\circ = 30 \angle -35^\circ \text{ A}$$

$$V_p = I_p (R_p + jX_p) + E_p = 1,5 \angle -35^\circ \cdot 49,31 \angle 82,87^\circ + 60,465 \angle 47,87^\circ + E_p \Rightarrow$$

$$E_p = 10000 - 60,465 \angle 47,87^\circ \Rightarrow E_p = 10000 - 40,69 - 344,75 \Rightarrow$$

$$b = 1,1\alpha$$

$$\Gamma \alpha^2 + 1,1\alpha^2 = 69,46 \Rightarrow \alpha = \frac{69,46}{1,486} = 49,69 = a \quad b = 44,75$$

$$E_p = 9959 \angle -0,26^\circ \text{ volt}$$

$$E_s = 497,97 \angle -926^\circ = V_s$$

- 3 Τριφασικός Μετασχηματιστής 20000/400V τροφοδοτεί φορτίο 10 KVA να υπολογιστούν όλες οι τιμές των ρευμάτων και των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος για την συνδεσμολογία Y-Δ.

1 μονάδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 24 και με αντίσταση πρωτεύοντος $5 + j50 \Omega$ τροφοδοτεί φορτίο με αντίσταση $5 + j10 \Omega$. Εάν η τάση εξόδου είναι 230V και το δευτερεύον και ο πυρήνας θεωρηθούν ιδανικά να υπολογιστούν όλες οι άγνωστες τιμές των τάσεων και των εντάσεων του μετασχηματιστή.

$$R_p + jX_p = 50,25 / 84,29^\circ \Omega$$

2.5 μονάδες

$$R_L + jX_L = 11,18 / 63,43^\circ \Omega$$

$$E_p = 24 \times 230 = 5520V.$$

$$E_s = V_s = 230V$$

$$I_p = \frac{230}{11,18 / 63,43} = 20,57 / -63,43^\circ A \quad I_p = 20,57 / -63,43^\circ A$$

$$V_p = E_p + I_p (R_p + jX_p) = 5520 + 20,57 / -63,43^\circ \cdot 50,25 / 84,29^\circ = \\ = 5520 + 42,71 / 29,86 = 5555,8 / 29,86 V.$$

$$b = 9382 \quad a = \frac{42,71}{1,07} = 39,9 \quad b = 15,16$$

- 3 Τριφασικός Μετασχηματιστής 15000/380V τροφοδοτεί φορτίο 8,5 KVA να υπολογιστούν όλες οι τιμές των ρευμάτων και των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος για την συνδεσμολογία Y-Δ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 42 και με αντίσταση πρωτεύοντος $10 + j80 \Omega$ τροφοδοτεί φορτίο με αντίσταση $3 + j4 \Omega$. Εάν η τάση εξόδου είναι 230V και το δευτερεύον και ο πυρήνας θεωρηθούν ιδανικά να υπολογιστούν όλες οι άγνωστες τιμές των τάσεων και των εντάσεων του μετασχηματιστή.

$$\alpha = 48^\circ$$

2.5 μονάδες

$$E_s = V_s = 230 \text{ volt}$$

$$R_p + jX_p = 80,62 \angle 89,87^\circ$$

$$R_L = 3 + j4 = 5 \angle 53,13^\circ$$

$$I_s = 4,6 \angle -53,13^\circ \text{ A}$$

$$I_p = 1,1 \angle -53,13^\circ$$

$$E_p = 230 \times 42 = 9660 \text{ volt}$$

$$V_p = I_p (R_p + jX_p) + E_p =$$

$$= (1,1 \angle -53,13^\circ) \cdot (80,62 \angle 89,87^\circ) + 9660$$

$$= 88,68 \angle 29,74^\circ + 9660 = 9737,1 \angle 28,61^\circ$$

$$\frac{b}{a} = \tan(29,74^\circ) = b = 2571 \text{ a } b = 43,9$$

$$a = \frac{88,68}{1,15162} = 77,0$$

- 3 Τριφασικός Μετασχηματιστής 20000/400V τροφοδοτεί φορτίο 8,5 KVA να υπολογιστούν όλες οι τιμές των ρευμάτων και των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος για την συνδεσμολογία Δ-Y.

1 μονάδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής με λόγο μετασχηματισμού 20 τροφοδοτείται με τάση 20KV και απορροφά ρεύμα $2,5 \angle -35^\circ$ A. η αντίσταση του πρωτεύοντος είναι $10 + j80 \Omega$. Εάν το δευτερεύον και ο πυρήνας θεωρηθούν ιδανικά να υπολογιστούν όλες οι άγνωστες τιμές των τάσεων και των εντάσεων του μετασχηματιστή.

2.5 μονάδες

$$\alpha = 20$$

$$V_p = 20.000 V$$

$$I_p = 2,5 \angle -35^\circ A$$

$$R_p + jX_p = 10 + j80 = 80,62 \angle 82,87^\circ \Omega$$

$$I_S = 20 \times 2,5 \angle -35^\circ = 50 \angle -35^\circ A$$

$$V_p = I_p(R_p + jX_p) + E_p \Rightarrow E_p = 20000 - 80,62 \angle 82,87^\circ \cdot 2,5 \angle -35^\circ =$$

$$= 20000 - 201,55 \angle 47,87^\circ =$$

$$= 20000 - (135,57 + j149,1) = 19864 \angle -243^\circ V$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 201,55 \quad a \sqrt{1+1,21} = 201,55 \Rightarrow a = \frac{201,55}{1,486}$$

$$\frac{b}{a} = \tan(47,87^\circ) \Rightarrow b = 1,1a \quad a = 135,57 \quad b = 149,1$$

$E_s = V_s = 993,25 V$

- 3 Τριφασικός Μετασχηματιστής 15000/120V τροφοδοτεί φορτίο 5.0 KVA να υπολογιστούν όλες οι τιμές των ρευμάτων και των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος για την συνδεσμολογία Δ-Y.

1 μονάδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής με αντίσταση δευτερεύοντος $5 + j20 \Omega$. τροφοδοτεί φορτίο 80KVA με τάση 2.1KV Ο συντελεστής ισχύος του φορτίου είναι 0.8 επαγωγικός. Να υπολογιστεί η τάση εξ επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος καθώς και η ισχύ που καταναλώνει το φορτίο.

2.5 μονάδες

$$R_S + jX_S = 20,62 \angle 75,96^\circ$$

$$\cos \varphi = 0,8 \Rightarrow \varphi = 36,86^\circ \quad | \quad I_S = 38,1 \angle -36,86^\circ A$$

$$I_S = \frac{80000}{2100} = 38,1 A$$

$$E_S = 38,1 \angle -36,86^\circ \cdot 20,62 \angle 75,96^\circ + 2100 =$$

$$= 785,6 \angle 132,1^\circ + 2100 \Rightarrow E_S = 2755,6 \angle 10,34^\circ \text{ Volt}$$

$$\frac{b}{a} = 0,81 \Rightarrow b = 3810 \quad a = \frac{785,6}{1,986} = 610,8 \quad b = 499,8$$

- 3 Τριφασικός Μετασχηματιστής 2000/130V τροφοδοτεί φορτίο 1,5 KVA να υπολογιστούν όλες οι τιμές των ρευμάτων και των τάσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος για την συνδεσμολογία Y-Δ.

1 μονάδα